

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4100307

N/REF : 25/10/2024 10H33 C:025952 I:32461
V/REF : 926377
V/Email reçu le Vendredi 25/10/2024 à 10H33

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO OUEST MATHEYSINE
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0605
IMMEUBLE : SUD LANGEVIN -0605
1-11, BOULEVARD JOLIOT CURIE
38600 FONTAINE

Fontaine, le 31 Octobre 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere
LOCALISATION : ALLÉE 9 CURIE - LOGEMENT N°301 - M . EL HOUARI ET HADRY 06 69 60 91 33
MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE
Donneur d'ordre : Mme I SIKORA

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 28/10/2024 A 14H45 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M. EL HOUARI ET HADRY N°301
HUMIDITÉ IMPORTANTE LE LONG DU MUR DANS LA CHAMBRE ATTENANT A
LA SALLE DE BAIN.
MESURE DU TAUX D'HUMIDITÉ : 90% AU NIVEAU DES PLINTHES
CONSTAT D'UN PLANCHER BOIS PERFORÉ SOUS LE LINO DANS LA MEME CHAMBRE
(RISQUE DE PASSER AU TRAVERS CAR ATTAQUÉ PAR LES CHAMPIGNONS DU A
L'HUMIDITÉ)

FUITE SOUS L'ÉVACUATION ET SUR LE JOINT DE L'ÉVIER DE LA
CUISINE
MESURE DU TAUX D'HUMIDITÉ : 60% SOUS L'ÉVIER
REMPLACEMENT DU VIDAGE EVIER CAR HS
CONTROLE DE LA SALLE DE BAIN ET DE LA BAIGNOIRE
FORTE FUITE CONSTATÉE AU NIVEAU DE LA TABLETTE EN FAIENCE ET DES JOINTS
SILICONE

PRÉVOIR RÉFECTION DE LA BAIGNOIRE 118*70 (LARGEUR POSSIBLE 130) ET DE LA
FAIENCE EN 15*15 SUR 6M2, DÉPOSE DU LAVABO ET POSE DE NOUVELLES
FIXATION POUR CELUI-CI. PAS DE VENTILATION DANS LA SALLE DE BAINS
PRÉVOIR L'INSTALLATION D'UNE VMC
PRÉVOIR RÉFECTION DU JOINT SILICONE DE L'ÉVIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 31/10/24 à 16H33 Mme I SIKORA

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,29	167,29
1,00	PLS1000-Heure(s) Plombier	1	48,33	48,33
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Vidage complet pour évier 2 cuves	1	28,63	28,63
1,00	Coef Maj.1,20 s/fournitures Hors BPU	1	19,98%	5,72
TOTAL H.T.				249,97
T.V.A. a 10,00%				24,99
TOTAL T.T.C.En EURO				274,96

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN