

SUR FACTURE N° 5010219
N/REF : 26/12/2024 15H33 C:025951 I:32403
V/REF : 929372
V/Email reçu le Jeudi 26/12/2024 a 15H33

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

IMMEUBLE : LE COLOMBIER 1 -0361
AVENUE DU 14 JUILLET 1789
N° 267-289
38420 LE VERSOUD

Fontaine, le 22 Janvier 2025

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLEE 289 DU 14 JUILLET 1789 - LOGEMENT 2 M.HUET *0611483937*
MME HUET - SA SOEUR : 06 65 68 79 62 - C'EST MME QUI GERE

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE ET REPARATION AU NIVEAU DU BAC
A DOUCHE

Donneur d'ordre : M. J. QUERIN

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 27/12/2024 A 16H :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT N°2 DE M. HUET
POSE DE COLORANT ROUGE DANS LA DOUCHE ET JAUNE DANS LE LAVABO
LE COLORANT JAUNE RESSORT SOUS LA DOUCHE
FUITE AU NIVEAU DE LA JOINTURE DE L'EVACUATION LAVABO SUR LA COLONNE
PRÉVOIR DÉPOSE DU BAC A DOUCHE ET DE LA PAROI DE DOUCHE POUR REPRISE
DE L'EVACUATION DU LAVABO AU NIVEAU DU PIQUAGE DE LA COLONNE
ACCES TRES COMPLIQUE

LE 14/01/2025 A 8H15 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT N°2 DE M. HUET
OUVERTURE DE LA TABLETTE SOUS LE BAC A DOUCHE (BAC HS + INFILTRATIONS
AU NIVEAU DU JOINT SILICONE ET DE LA FAIENCE)
RENFORCEMENT DU BAC AVEC POSE DE 8 PIEDS RÉGLABLES
RÉPARATION DE LA FUITE AU NIVEAU DE LA BONDE DE DOUCHE AVEC RÉFECTION DU
JOINT SILICONE.

PRÉVOIR DE REMPLACER LE BAC A DOUCHE QUI EST FISSURÉ ET RISQUE DE SE
CASSER ; REFAIRE LA FAIENCE DE L'ESPACE DOUCHE (ELLE A GONFLÉ AU NIVEAU
DU ROBINET DE LA DOUCHE) ; REFAIRE LE PLACO DE LA DOUCHE AVANT FAIENCE ;
REMPLACEMENT DU LAVABO (FISSURÉ)

OBSERVATIONS :

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,29	-167,29
6,00	PLS1000-Heure(s) Plombier	2	48,33	-289,98
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Jeu de 8 pieds réglables pour bac a doux	2	62,40	-62,40
1,00	Coef Maj.1,20 s/fournitures Hors BPU	2	19,98%	-12,46
TOTAL H.T.				-532,13
T.V.A. a 10,00%				-53,21
TOTAL T.T.C.En EURO				-585,34

CECI EST UN AVOIR

ATTENTION: Ne pas enregistrer dans votre comptabilité cet avoir si vous n'avez pas enregistré notre facture initiale