

N/REF : 25/01/2025 22H29 C:000053 I:01338
V/REF : AC/C14285
V/Appel du Samedi 25/01/2025 a 22H29

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
171 RUE DE VERN
BP 50147
35201 RENNES CEDEX 02

V/REF.IMM. OLN
IMMEUBLE : L'ORLEANAIS - OLN
1 a 5, PLACIS DE L'ORLEANAIS
.
35000 RENNES

Rennes, le 07 Mars 2025

Référence Marché: Multi-Techniques d'Urgences
LOCALISATION : ALLEE N° 3 - LOGEMENT DE MR BARRY, 3E ETAGE, *0698540135*
MOTIF : FUITE NON MAITRISABLE DANS LE LOGEMENT
Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION DU 25/01 (ASTREINTE)
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
REMARQUE : ISERBA A COUPÉ L'EAU FROIDE ET EAU CHAUDE DU BÂTIMENT
CONTROLE DU LOGEMENT DE MR BARBARY
REMISE EN EAU
CONTROLE DES CANALISATIONS
CONSTAT : FUITE SUR BOUCLAGE EAU CHAUDE
COUPURE D'EAU
DÉCOUPE CUIVRE
FAÇONNAGE CUIVRE D16
BRASURE
REMISE EN EAU
CONSTAT : FUITE A UN AUTRE ENDROIT
COUPURE D'EAU
BRASURE CUIVRE AU NIVEAU DE L'AUTRE FUITE
REMISE EN EAU
CONSTAT : FUITE A UN AUTRE ENDROIT
COUPURE D'EAU
BRASURE CUIVRE AU NIVEAU DE L'AUTRE FUITE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
MISE EN PLACE DE PEINTURE SUR LES TUYAUX
REMARQUE : PRÉSENCE D'EAU SUR LES CABLES QUI FAIT SAUTER LES FUSIBLES
NETTOYAGE CHANTIER

INTERVENTION DU 29/01
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE L'INSTALLATION
MISE HORS TENSION ÉLECTRIQUE
FOURNITURE ET POSE DOUILLE PLAFONNIER DANS LE CELLIER
REMARQUE : UN PORTE FUSIBLE DÉFECTUEUX CAUSANT LA DISJONCTION
MISE EN SÉCURITÉ DU PORTE FUSIBLE
MODIFICATION RACCORD ÉLECTRIQUE POUR BON FONCTIONNEMENT AU TABLEAU
PRISE L.L CONDAMNÉ POUR LE MOMENT POUR BON FONCTIONNEMENT
REMARQUE : LOGEMENT NON CONFORME A LA NORME C15-100
CONTRÔLE - BON FONCTIONNEMENT
NETTOYAGE CHANTIER

OBSERVATIONS : NR AB Email envoyé le 03/03/25 a 09H47 _ Envo i CR/AB Astreinte
NR AB Email envoyé le 24/02/25 a 09H41 Mme S ALI MOHAMED
NR AB Email envoyé le 17/02/25 a 09H46 Mme S ALI MOHAMED
NR AB Email envoyé le 10/02/25 a 09H48 Mme S ALI MOHAMED
NR AB Email envoyé le 03/02/25 a 09H47 Mme S ALI MOHAMED
BB AB Email envoyé le 01/02/25 a 14H56 Mme S ALI MOHAMED
NR LGESTION Email envoyé le 30/01/25 a 11H31 Mme S ALI MOHAMED
AT LGESTION Email envoyé le 30/01/25 a 11H17 Sté Perm anence SOFRATEL
AT LGESTION Email envoyé le 30/01/25 a 11H15 Mme S ALI MOHAMED
3001 : PRÉVOIR REMPLACEMENT INTERRUPTEUR DÉFECTUEUX (CELLIER)
PRÉVOIR REMPLACEMENT TABLEAU ÉLECTRIQUE ET ÉTUDE SUR PLACE POUR
IDENTIFICATION CIRCUIT ÉLECTRIQUE RESPECTANT LA NORME C15-100
OU PRÉVOIR SIMPLEMENT LE REMPLACEMENT DU TABLEAU ÉLECTRIQUE
DANS L'ATTENTE. CORDIALEMENT,
AT LCOMPTER Email envoyé le 29/01/25 a 09H00 Mme S ALI MOHAMED
NR LGESTION Email envoyé le 27/01/25 a 13H49 Mme S ALI MOHAMED
MG LGESTION Email envoyé le 27/01/25 a 09H58 Mme S ALI MOHAMED
PRÉVOIR INTERVENTION D'UN ÉLECTRICIEN SUITE A LA PRÉSENCE D'EAU SUR LES
CABLES
PRÉVOIR REMPLACEMENT COLONNE EAU CHAUDE AVEC BOUCLAGE EAU CHAUDE
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait Intervention Plomberie <=2H00	1	304,17	304,17
1,00	H(s) Suppl.Intervention Plomberie>2H00	1	91,25	91,25
3,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 29/01	50	54,72	164,16
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Fourniture(s) pour soudure(s)/brasure(s)	1	10,06	10,06
1,00	Metre(s) de tube cuivre dn 16	1	7,62	7,62
1,00	Peinture (bombe)	1	15,40	15,40
1,00	Douille(s) Plafonnier	50	12,13	12,13

TOTAL H.T.	604,79
T.V.A. a 10,00%	60,47
TOTAL T.T.C.En EURO	665,26

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.