



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5032283

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 26/03/2025 11H30 C:002640 I:15840
V/REF : 620342851
Visite du Mercredi 26/03/2025 a 11H30

LIDL SNC POUR LA DR16
-POUR LE SERVICE FM-
35 RUE CHARLES PEGUY
SERVICE COMPTABILITE
67039 STRASBOURG CEDEX 2

V/REF.IMM. SPM 3178
IMMEUBLE : LIDL NIMES 1
BOULEVARD DES FRANCAIS LIBRES
30900 NIMES

Nîmes, le 31 Mars 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : LIDL NIMES 1 -ACCES LIBRE
MOTIF : RECHERCHE DE FUITE NON DESTRUCTIVE AVEC APPAREILLAGES SUITE AU
SIGNALEMENT D'UNE FUITE IMPORTANTE SUR LE RÉSEAU INCENDIE ENTERRÉ.
Donneur d'ordre : Mme N. RUMEAU

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

LE 28/03/2025 A 16H30

ACHEMINEMENT ET MISE EN PLACE DES APPAREILLAGES DE RECHERCHE DE FUITE.
DÉPOSE DES RACCORDS EN SORTIE DU COMPTEUR D'EAU DESERVANT LE RÉSEAU
INCENDIE.
INSPECTION VIDÉO AVEC CAMÉRA DANS LE RÉSEAU AU DÉPART DU COMPTEUR.
GÉOLOCALISATION DU RÉSEAU ET MARQUAGE AU SOL DE SON PASSAGE.
RELEVÉ DES ANOMALIES CONSTATÉES SUR LE PARCOUR, NOUS CONSTATONS DES
DÉBOITEMENTS AU NIVEAU DE JONCTIONS SUR LE RÉSEAU.
GÉOLOCALISATION DES ANOMALIES DÉTECTÉES AU NIVEAU DE LA PENTE DU
TERRAIN OU SE TROUVE L'ENROCHEMENT BÉTONNÉ.
PERCEMENT DE TROUS POUR TRAVERSER L'ENROBÉ ET LE BÉTON AU NIVEAU DU
PASSAGE DU RÉSEAU QUE NOUS AVONS TRACÉ.
INJECTION DU GAZ TRACEUR EN PRESSION DANS LA CONDUITE.
RECHERCHE DE SORIE DE GAZ AU RENIFLEUR.
NOUS ÉTECTONS UN TAUX IMPORTANT DE GAZ AU PASSAGE DU RÉSEAU SOUS
L'ENROBÉ ET SUR PLUSIEURS POINTS DANS LA PENTE EN ENROCHEMENT.
PROFONDEUR DU RESEAU SOUS L'ENROCHEMENT 1,80ML
BALISAGE DE LA ZONE POUR LES FUTURS TRAVAUX.
REPLI DU CHANTIER.

OBSERVATIONS : FJ LCOMPTER Email envoyé le 28/03/25 a 09H18 Mme N. RUMEAU
FJ LCOMPTER Email envoyé le 28/03/25 a 09H16 Mme N. RUMEAU

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FJ LCOMPTER Email envoyé le 28/03/25 a 09H16 SUIT x compte rendu

SUITE AU CONSTAT DE NOTRE PERSONNEL, NOUS CONFIRMONS LA PRÉSENCE DE PLUSIEURS FUITES AU DÉPART DE LA CONDUITE D'ALIMENTATION D'EAU DESSERVANT LE RÉSEAU INCENDIE SUR LES 15 PREMIERS METRES. NOUS NE POUVONS PAS INSPECTER LA SUITE DU RÉSEAU SE TROUVANT ENTERRÉ SOUS LE PARKING. NOUS PRÉCONISONS DANS UN PREMIER TEMPS LE REMPLACEMENT DE CETTE CONDUITE ENTRE LE DÉPART DU COMPTEUR ET LE RÉSEAU QUE NOUS AVONS GÉOLOCALISÉ AU NIVEAU DU PARKING EN CONTREBAS AVEC OUVERTURE DE TRANCHÉES AU DÉPART COMPTEUR ET SUR LA PARKING, PUIS PASSAGE EN AÉRIEN DU NOUVEAU RÉSEAU DANS LA PENTE ENROCHÉE. NOUS PROFITERONS DE CETTE OUVERTURE EN CONTREBAS POUR ACCÉDER AU RÉSEAU S'Y RACCORDER AVEC LA NOUVELLE CONDUITE ET LE CONTRÔLER AVEC UN NOUVEAU PASSAGE CAMÉRA ET GAZ TRACEUR. NOUS VOUS TRANSMETTONS LE DEVIS EN CE SENS.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...). La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire). Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives. La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8eme étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux). A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail). Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons a déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5032283

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Recherche de fuite avec appareillages	4	600,00	600,00
TOTAL H.T.				600,00
T.V.A. a 20,00%				120,00
TOTAL T.T.C.En EURO				720,00

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

26.03.2015
MH30

CHECKLIST D'ACCUEIL SÉCURITÉ

D'UNE ENTREPRISE EXTÉRIEURE

AVANT L'INTERVENTION

Accueil :




Heure d'arrivée


16h30



☒ L'entreprise se présente à l'encadrement, signe le livre des visiteurs et se fait remettre un brassard d'identification



☒ Définir les modalités d'accès aux vestiaires et aux sanitaires



☒ Accompagner l'entreprise sur le lieu d'intervention pour comprendre ce qu'elle va faire

Analyse sécurité :

☒ De base :
Port des chaussures de sécurité et des vêtements de travail au nom de l'entreprise obligatoire



☒ Se renseigner et cadrer l'intervention:
Comment va-t-elle intervenir ?
Quels risques ?
Quels moyens de prévention ?

☒ Si d'autres EPI spécifiques sont nécessaires, vérifier qu'ils sont en bon état




☒ L'intervenant est équipé de matériel de balisage pour sécuriser la zone d'intervention

⚠ RISQUES PRINCIPAUX



☒ Si travail en hauteur, l'intervenant est équipé de son propre matériel et d'équipements sécurisés > plate-forme mobile avec garde-corps (PIRL) et non escabeau
Rappel : Escabeau = moyen d'accès ou impossibilité technique de mettre en place un équipement sécurisé

☒ Pour une intervention d'ordre électrique, l'intervenant possède une habilitation électrique

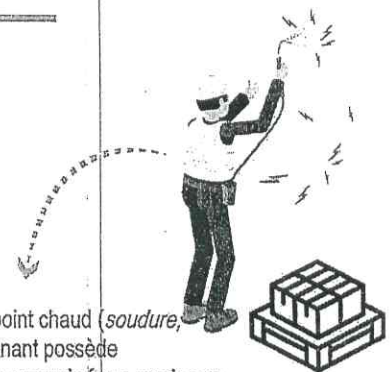

☒ Si travaux par point chaud (soudure, meulage), l'intervenant possède obligatoirement un « permis feu » remis par le FM ou le RMR pour éviter l'incendie

Signatures – obligatoires avant chaque intervention :

Date :

Entreprise :

Nom & n° du supermarché :

Encadrant Supermarché
Nom & Prénom :

Signature Encadrant supermarché

Signature

Intervenant extérieur

Nom & Prénom : Sebastian Garcia

Signature Entreprise Extérieure

Signature

Benimo

Rappel :
après
le travail



La zone a bien été nettoyée par l'intervenant (doit repartir avec les déchets générés par l'intervention)



Remise du brassard d'identification à l'encadrant



Signature du RPS, une fois seulement le brassard rendu et le nettoyage et la remise en sécurité réalisés!

À annexer à la facture



Rapport de prestation de service

(27503090)

N ° de
commande.

620342851

Magasin: FR3178
Rue: boulevard des
Francais Libres
C.P / Ville: 30000 NIMES

Responsabilité:
Facility
Management

Date	Entreprise	Nombre. des travailleurs	Temps de travail				Travaux réalisés / mot-clé
			Comme ncer	Fin	Pause	Heures facturables	
01/04/2025	SERVIMO Méditerranée	2	16:30	18:45	0:00	4:30	FM: régule pour le 27/3/2025: recherche de fuite au gaz traceur et passage caméra.

Commentaires des prestataires

Nous confirmons les horaires de travail indiqués ci-dessus
sous réserve de l'approbation de l'autorité responsable
Entreprise. Les factures sont envoyées uniquement avec les bordereaux de déclaration Lidl
Les factures ne sont acceptées qu'avec une feuille de rapport Lidl.
L'adresse de facturation est celle de l'entreprise responsable.

01/04/2025

Date

(SERVIMO Méditerranée)

(FR3178)